
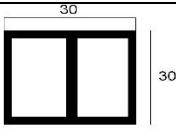
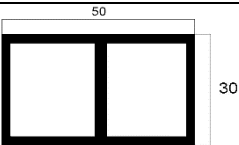



INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILI PODŁOGOWYCH PLASTYL

Poszczególne profile podłogowe montuje się ze sobą przy pomocy elementów montażowych oferowanych przez PLASTYL, wśród których znajdują się: legary, łączniki „T” oraz listwy zakończeniowe (Patrz **Tab.1**)

Listwa zakończeniowa	
Legar 30x30	
Legar 30x50	
Łącznik „T”	

Tab.1

Podstawą montażu jest zapewnienie podbudowie podłogi nachylenie umożliwiające swobodny spływ wody (standard nachylenia – 2%).

Należy unikać odsłoniętych komór profilu. Pozostałości wody w komorach profilu w połączeniu z mrozem mogą powodować szkody.

Instalacja profili powinna się odbywać przy temperaturze ok. 10-20 C. Dodatkowo dla 1 mb należy pozostawić ok 1,6 mm wolnej przestrzeni dla rozszerzalności cieplnej (dylatacja).

Zaleca się obróbkę i docinanie materiału w stałych, niezmiennych warunkach.

Przymocowanie legarów do podbudowy odbywa się przy pomocy kołków rozporowych. Dystans między poszczególnymi legarami nie powinien być większy niż 500 mm.

Po wykonaniu stelażu pod podłogę należy przymocować łącznik „T” na skraju ułożonych legarów przy pomocy wkrętów (zalecane wkręty 5 x 20 mm) (Patrz **Rys. 1**).




Rys.1

Kolejnym krokiem jest wsunięcie dolnej krawędzi pierwszego profilu podłogowego pod ramię zamontowanego wcześniej łącznika „T” (Patrz **Rys.2**)



Rys.2

Po wsunięciu profilu, jego wolną krawędź z drugiej strony również mocujemy do legarów przy pomocy łącznika (Patrz **Rys.3**) .

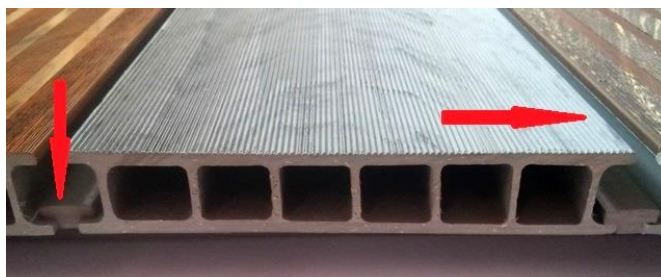

Rys.3

Podczas montażu należy pamiętać, że krawędź profilu wystająca poza legar montażowy nie powinna przekraczać 25mm (Patrz **Rys.4**)



Rys.4

Odstęp między kolejnymi profilami podłogowymi powinien wynosić minimum 1,5mm i maximum 10mm. Firma PLASTYL posiada w swojej ofercie łączniki "T" dające możliwość uzyskania dystansów o wymiarze 3 oraz 8 mm.

Każdy kolejny profil podłogowy należy mocować do legarów analogicznie jak profil pierwszy, wsuwając jego dolną krawędź pod ramię łącznika „T” i mocując z drugiej strony przy pomocy kolejnego łącznika i wkrętów.

Cały proces powtarzamy do momentu uzyskania założonej powierzchni podłogi. Ostatni skrajny profil powinien być przymocowany do legarów również z obu stron.

Końcowym etapem montażu jest zamknięcie obrzeży podłogi listwami zakończeniowymi (Patrz **Rys.5**).



Rys.5

Listwy mocowane są do konstrukcji podłogi przy pomocy wkrętów lub kleju przeznaczanego do łączenia profili z tworzyw sztucznych.